

EOCR-N系列产品 “ntlos” 故障码的原因及处理方法

EOCR-N系列的部分产品带有通讯功能，在使用MODBUS通讯时，用户有时会因为参数设置错误造成显示“ntlos”故障代码，且无法恢复。现就该问题的处理方法进行说明。

原因

因误操作将参数“Lt:oFF”更改，该参数是设置通讯检测的基准时间，如设置该参数后，通讯中断时间达到设置的时间后就会出现“ntlos”故障码。



处理方法

用恢复出厂设置的方法更改设置，恢复出厂设置方法如下：

在显示“ntlos”界面，长按ESC直到显示出0,00，再同时按下SET持续5秒，出现隐藏菜单，按UP键找到rFS:no参数,将no改为ye,按SET键即可。

